

n° département

commune

KERBRIANT

lieu-dit

adresse

Châteaulin

Châteaulin

arrondissement

canton

Manoir (vestiges)

35.01

édifice ou ensemble contenant

dénomination et titre de l'œuvre

1A00005227

Coordonnées. Lambert :

2

X = 125, 92

Y = 382, 07

XE =

YS =

Cadastré

année :

section :

parcelle :

année : 1959

section : B₃

parcelle : 272

Propriété : privée

Destination actuelle :

Protection :

État de conservation : mauvais

Établi en 1968 par Loyer - Mosser - Jullien - Bréjon

Revu en 1978 par Douard

Table des planches

Pl. I Extrait cadastral.

Table des figures

Fig. 1	Elévation Sud, vue générale	cliché n°	68.29.208 Z
- 2	- Nord, -	-	68.29.210 Z
- 3	Vestiges de fenêtre, étage, élévation Sud	-	68.29.206 Z
- 4	Fenêtre, élévation Nord	-	68.29.209 Z
- 5	Dépendance; fenêtre remployée	-	68.29.205 Z

I- SITUATION

Le manoir de KERBRIANT, à 1, 5 km au Nord/Nord-Est de Saint-Ségal est placé sur le rebord d'un plateau, le long de la vallée de la Douffine. C'est une construction longue et basse, aspectée au Sud et précédée par des dépendances qui la séparent de la route.

Des bois l'entourent sur ses côtés Nord et Ouest. Il existait autrefois une croix à l'orée du bois sur le côté Nord. A l'Ouest, un chemin descendant dans la vallée rejoint le moulin de MIL-JANDRIG (cf. dossier), ancien moulin banal reconstruit sous le premier Empire. Dans la cour même du manoir, il reste un four, greffé sur le pignon Nord des dépendances du côté Ouest et il y avait encore, il y a quelques années, les ruines d'une chapelle, recouvertes par un vaste hangar moderne à l'Est (une niche, ancienne crèche, est remployée dans la face Est de la dépendance Ouest).

II- COMPOSITION D'ENSEMBLE

Les bâtiments de l'actuelle exploitation rurale sont disposés autour d'une cour irrégulière de plan rectangulaire, presque fermée. Le petit côté, au Nord, est occupé par le manoir, auquel s'accroche une remise sur le pignon Est. Sur les autres côtés de la cour sont distribués les bâtiments d'exploitation:

- le côté Ouest est occupé par une série de porcheries (anciennement écuries); reste de four contre le mur Nord de celle située le plus au Nord,
- les côtés Sud et Est sont limités par des étables,
- à l'extrémité Sud/Sud-Est, reste d'un portail d'entrée (arc disparu).
- à l'Est, un grand hangar est situé sur l'emplacement de l'ancienne chapelle.

III- MATERIAUX

Schiste de Plougastel, de teinte noire et encadrements de granite jaune. Petit appareil de moellons irréguliers grossièrement jointoyés.

IV- PARTI GENERAL - PLAN - COUPES

Edifice à rez-de-chaussée plus 1 étage sans comble, à deux versants. L'élévation principale au Sud est largement ouverte. Celle du Nord, masquée par un appentis, est un peu enterrée. Les pignons sont aveugles.

Le manoir dessine un périmètre rectangulaire. Deux refends transversaux divisent l'espace intérieur en deux pièces principales, en réservant un couloir au centre. Ces refends délimitent, dans la partie postérieure, la cage d'un escalier à vis; un appentis court sur presque toute la longueur de la façade postérieure et englobe totalement la cage d'escalier.

Plan au niveau du 1er étage : l'escalier conduit à un palier de forme irrégulière. Le refend Ouest se continue; à l'emplacement du mur de refend Est, simple cloison de bois.

Bâtiment à un étage. Quatre murs de refend divisent deux pièces et un couloir axial au rez-de-chaussée; le mur de refend, à droite de ce couloir, ne se prolonge pas à l'étage où il n'y a que deux grandes pièces. Les deux niveaux sont séparés par des planchers portés sur des poutres transversales. Le mur de refend Ouest porte une cheminée au rez-de-chaussée et une à l'étage. Le mur de refend central n'a qu'une cheminée à l'étage. Le mur de refend Est, une cheminée disparue au rez-de-chaussée.

Au niveau de l'escalier, un appentis à étage est placé sur le revers des pièces principales. L'appentis Ouest a ses planchers au même niveau que les pièces principales. L'appentis Est, plus encaissé, est en demi-niveau.

V- ELEVATIONS EXTERIEURES

- Elévation Sud. Façade à deux niveaux. Aucun parti ne s'en dégage. ~~Toutes les ouvertures~~, irrégulièrement disposées, sont moulurées en cavet. Plusieurs ouvertures conservent des restes de meneaux et de traverses. Les encadrements et chaînes d'angle sont en granite; l'appareil est en moellons de schiste.

. Rez-de-chaussée d'Ouest en Est : une fenêtre rectangulaire à grand linteau et encadrement en pierre est en partie obturée et remaniée (une petite fenêtre rectangulaire à linteau de bois dans la partie inférieure Ouest). A gauche (Ouest) de celle-ci, réemploi : pierre percée d'un orifice circulaire en forme d'oeil-de-boeuf. A l'est : porte moderne rectangulaire en bois. Importantes traces de reprises dans l'appareil du mur. Une porte en anse de panier appareillée à encadrement mouluré en cavet à accolade. A l'Est de cette porte, ouverture de même type que la fenêtre Ouest (meneau et traverse disparus).

. Premier étage d'Ouest en Est : dans l'axe de la fenêtre Ouest du rez-de-chaussée, une fenêtre rectangulaire appareillée, linteau monolithe a deux petites accolades séparées par le départ du meneau. La traverse de pierre subsiste; appui saillant en doucine. Dans le prolongement de l'entrave séparant la porte principale et la fenêtre Est du rez-de-chaussée, une fenêtre rectangulaire appareillée avec linteau à accolade et encadrement à cavet. Dans le dernier trumeau, une étroite baie rectangulaire appareillée, moulurée en cavet. La corniche a probablement disparu. Le toit est peu important. Trois souches de cheminées subsistent, une à chaque extrémité et la troisième au niveau du mur de refend principal.

- Elévation Nord. Elle est couverte d'un long versant, prolongé par un appentis. Façade peu couverte, avec prédominance de l'aspect défensif dans le mode d'ouverture très disséminées (5 meurtrières - 3 avec ébrasement).

- Pignons Est et Ouest. Pignons aveugles; le pignon Est est masqué par une remise. Le bâtiment de la porcherie n'est pas collé avec le pignon Ouest du logis.

VI- COUVERTURES

Comble à toit à longs pans couvert d'ardoises. Souche de cheminée ancienne.

VII- DISTRIBUTION INTERIEURE

- Rez-de-chaussée

. Couloir central : accès par la porte Sud. Dans le prolongement, porte cintrée donnant sur l'escalier. Dans le mur de refend Ouest, à l'extrémité Nord : niche et porte à linteaux droits à cavet et accolade. Dans le mur de refend Est, extrémité Sud: porte à linteau droit, accès à la pièce Est. Sol dallé d'ardoises.

. Pièce Ouest: le revers de la porte d'entrée a des ébrasements droits et un linteau de bois portant des traces d'incendie. Sur le mur Est: grande cheminée à linteau en bois. Sur le mur Sud, fenêtre ébrasée. Sur le mur Nord, porte bouchée à l'angle Est. Sol en terre battue.

. Pièce Est. Cheminée disparue sur le mur Est. Mur Sud, fenêtres ébrasées. Dans le mur Nord, niche rectangulaire (0,40x0,90m; profondeur 0,40m). Sol cimenté.

. Appentis Ouest. Accès par une porte à linteau en bois au pied de l'escalier. Ouvertures irrégulières à linteau en bois sur la face Nord. Sur le mur Sud, porte bouchée à l'angle Est et arrachement d'une cheminée de l'étage (le plancher semble avoir été relevé; trous à l'emplacement des poutres disparues). Sol en terre battue; le niveau est également relevé.

. Appentis Est. Accès par une porte à linteau en bois au pied de l'escalier. Mur Nord percé de deux meurtrières à linteaux en bois dans l'ébrasement intérieur. Sol en contrebas; la dénivellation est rachetée par une forte pente d'Ouest en Est. Le plafond séparant l'étage est écaillé en sa partie Est.

- L'Escalier

Escalier en vis (bois), tournant à droite à 14 marches. Cage semi-circulaire, éclairée par une meurtrière au Nord. La couverture est comprise dans l'appentis Nord. Au niveau de la 8ème marche, porte d'accès à l'étage de l'appentis Est. Au niveau de la 12ème marche, marche de rattrapage et porte d'accès aux pièces Est de l'étage. Le palier distribue l'appentis Nord et la pièce Ouest. Faible encorbellement du mur Sud (poutre sur corbeau de bois), en partie haute.

- 1er étage

. Pièce Ouest: accès par une porte à l'angle Nord-Est. Cheminée sur le mur Est (même type que dans l'appentis Ouest); à hotte droite avec linteau monolithe à crossettes porté par des consoles à pans biais. Piédroits chanfreinés à feuille d'eau et griffes.

. Pièce Est: une cloison la sépare en deux. Porte d'accès sur le mur Nord. Cheminée sur le mur Est de même type que l'appentis Ouest. Dans l'axe de la porte, grande fenêtre sur le mur Sud et baie plus étroite à l'extrémité Est. Deux portes bouchées: l'une sur l'extrémité Nord du mur Est (communication avec la pièce Ouest). L'autre à l'angle Nord du mur Est (partie disparue).

. Appentis Ouest. Accès à l'angle Sud-Est. Fenêtre à linteau en bois sur le mur Nord. Cheminée disparue sur le mur Sud.

. Appentis Est. Accès à l'angle Sud-Ouest. Une meurtrière et une grande fenêtre bouchées sur le mur Nord. Cheminée sur le mur Ouest: linteau droit appareillé en plate-bande reposant sur des modillons et piédroits chanfreinés avec griffes.

CONCLUSIONS ARCHEOLOGIQUES

Le manoir de KERBRIANT est un édifice délabré, en état de dégradation depuis fort longtemps: on remarque les traces d'un incendie dans l'appentis Nord-Ouest dont la cheminée a disparu et qui a aussi perdu sa porte de communication avec la pièce Ouest du rez-de-chaussée (traces d'incendie sur le linteau de l'autre porte de cette pièce et ouvertures fortement remaniées en façade). L'escalier lui aussi a été visiblement rebâti. La face Nord est méconnaissable, celle du Sud, défigurée.

Toutefois, de la dimension des ouvertures, comme du caractère des modénatures, on peut conclure que la bâtiment date du 17ème siècle: la tradition est encore parfaitement médiévale, mais la construction est plus vaste et ses modénatures sont simplifiées. Le cas d'édifices de cette sorte datant du XVIIème siècle en Bretagne est fait courant et il semble qu'on puisse le généraliser au manoir de Kerbriant, en l'absence de datations plus précises.


29 St. Ségol

B₃


1
2000

1959

- KERBRIANT -



Rivière

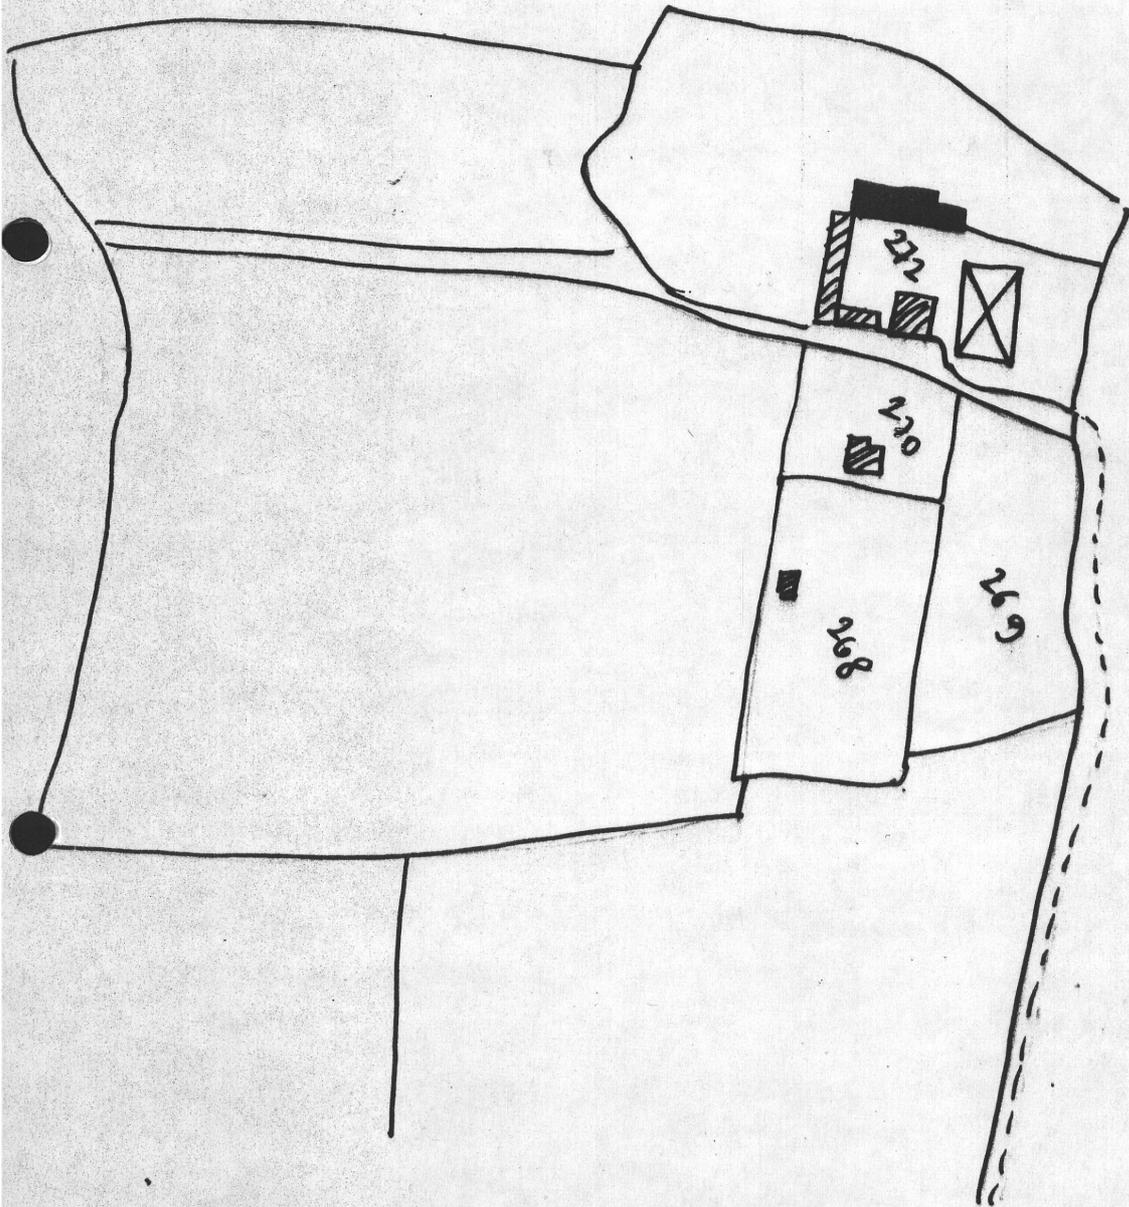

SAINT-SEGAL 29

KERBRIANT

Manoir (vestiges)-Elévation Sud

Cliché ARTUR

68.29.208 Z

Fig. 1



SAINT-SEGAL 29

KERBRIANT

Manoir (vestiges) Elévation Nord

Cliché ARTUR

68.29.210 Z

Fig. 2



KERBRIANT

Manoir (vestiges de fenêtre);
Etage, élévation Sud

Cliché ARTUR

68.29.206 Z

Fig. 3



SAINT-SEGAL 29


KERBRIANT

Manoir (vestiges)
Elévation Nord, fenêtre

Cliché ARTUR

68.29.209 Z

Fig. 4

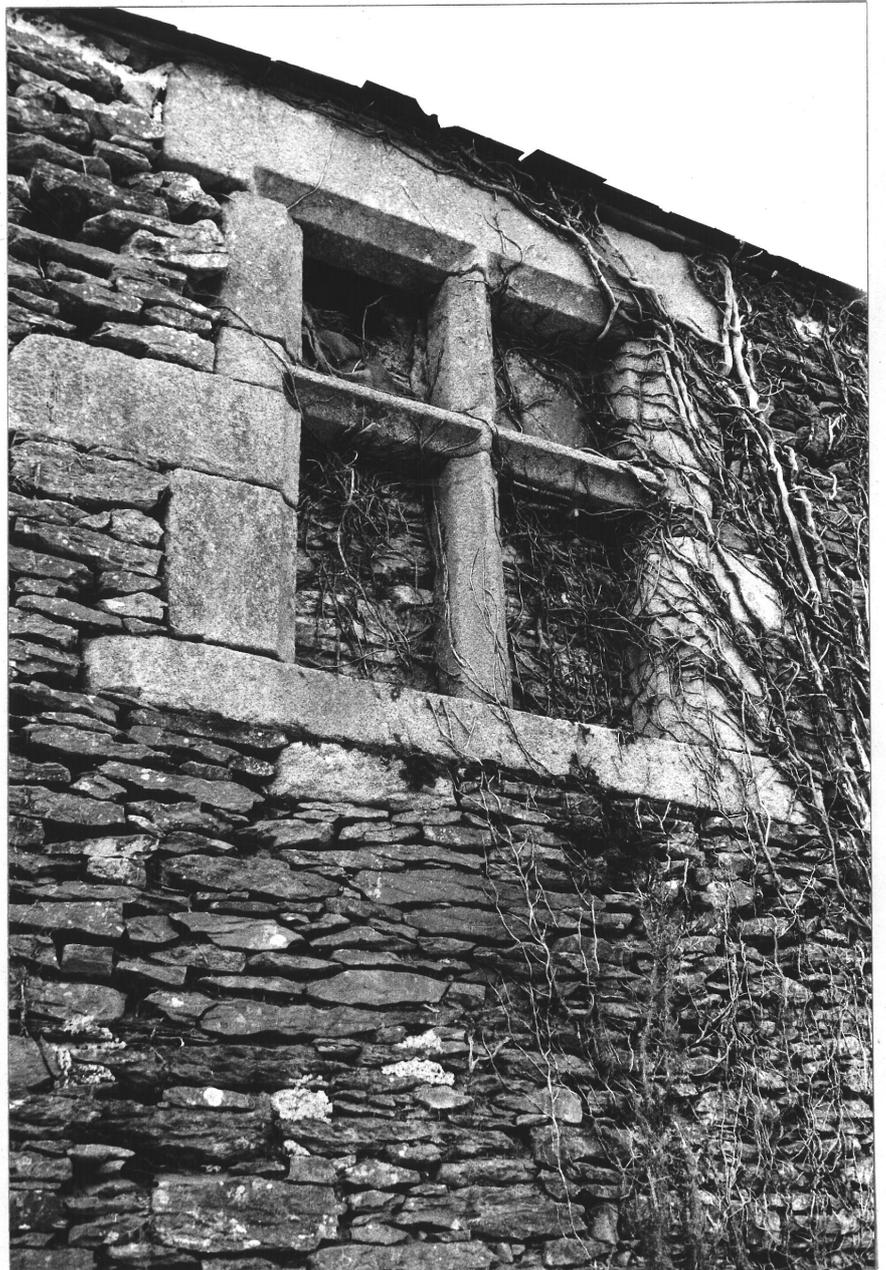

SAINT-SEGAL 29

KERBRIANT - manoir (vestiges)

Dépendance; fenêtre remployée

Cliché ARTUR

68.29.205 Z

Fig. 5

