29	E	SQUIBIEN		***************************************
eac H(LE)		commune		
eu-dit	••••••	adresse	•••••	······································
		PONT	CROIX	Canton
rrondissement				canton
difice ou ensemble contenant		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	***************************************	
	MAISON			
énomination et titre de l'oeuvre				10 00.
		3		Moose SI JI
Coordonnées. LAMBERTO	X = 08511		Y = 35	5716
		V		
Cadastre année :	section:	parcelle:	•	
année: 1978	section : A L	parcelle : 100A	\	
		P4.00.0 .		
Propriété : PRIVEE	· - 2	,	•	
Destination actuelle :				
Protection A SIGNALER				

SITUATION: EN ECART

Établi en 1977-78, 80pa 83

-PARTIES CONSTITUANTES: PUITS

MATERIAUX: 1) GROS OEUVRE: GRANULITE, PIERRE DE TAILLE 2) COUVERTURE:

ARDOISE

SIRUCIURE: EN REZ DE CHAUSSEE

COUVERIURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT

C. TOSCER

ESCALIERS: ESCALIER DEMI HORS DEUVRE, ESCALIER EN VIS SANS JOUR

IYPOLOGIE: MAISON DE PLAN ALLONGE, LOGIS A DEUX PIECES PAR ETAGE, A

FONCTIONS MULTIPLES SUPERPOSEES, CHARPENTE SANS POINCON, PUITS COUVERT EN

MACONNERIE

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: MAISON 17E SIECLE; PUITS ACCOLE DATE 1845;

A cette date (ou après ?) agrandissment des deux baies Ouest, sumé évation de la façade d'une rangée de pierres, ouverture de fours dans le grenier, modification ou ouverture des deux portes latérales du couloir médian, modification des deux cheminées avec piédroit Nord type Capiste (dalles superposées), du coin intérieur Sud-Ouest : adjonction d'un écoulement direct puits-évier, de un ou plusieurs des placards muraux (l'angreprincipale pré-existait peut-être).

Historique complémentaire (à l'occasion d'un retour sur le terrain, avril 1999) :

Maison datant de la 1ère moitié du XVIIème siècle.

Les cloisons en pierre du couloir ont été sans doute ajoutées au XVIIIème siècle, lorsque la

maison était occupée par 2 familles.


Le puits construit en 1845 est assurément à l'origine des modifications de la pièce commune : création d'un jour éclairant « la cuisine », d'un évier avec écoulement extérieur, d'étagères murales, agrandissement de la fenêtre, modification du piédroit nord de la cheminée.

De la même époque datent probablement l'ouverture des 3 jours de comble en façade et la

modification de la cheminée est.

Table des figures

Pl.I.	Extrait cadastral 1978	
Pl.II.	Plan au sol	85.29.428 P
Fig.l. Fig.lbis Fig.2.	Elévation antérieure Sud S. Elévation antérieure Sud Porte Sud	78.29.469 X 89.29.233 X 78.29.470 X
Fig.3.	Elévation Sud, fenêtre Est	78.29.473 X
Fig.4.	Elévation Sud, souche de cheminée Est	78.29.472 X
Fig.5.	Intérieur : couloir axial	78.29.474 X
Fig.6.	Couloir axial : partie Nord du plafond	78.29.475 X
Fig.7.	Pignon Est, cheminée	78.29.471 X
Fig.8.	Escalier (pièce Ouest, mur Nord)	78.29.476 X
Fig.9.	Puits. Ecoulement intérieur	
	(angle Sud-Ouest)	78.29.477 X

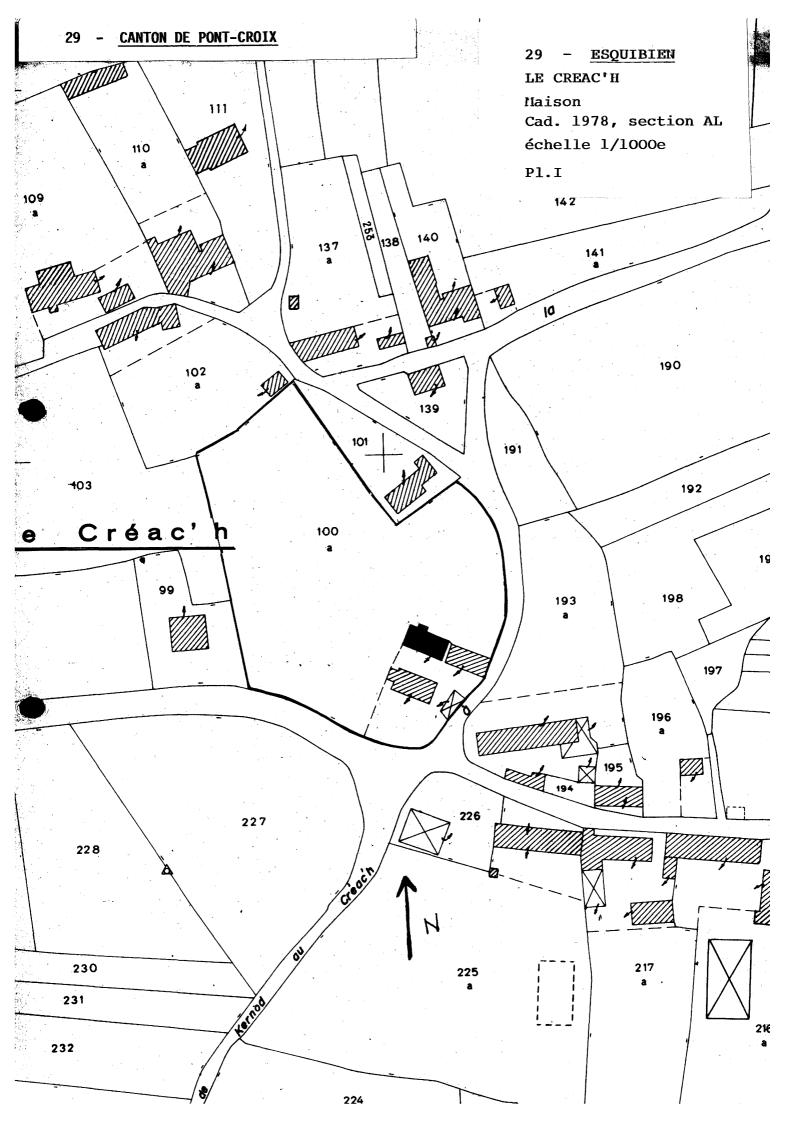

29 ESQUIBIEN Rue Duguay Trouina CROIX MONUMENTALE du TREZ

FIG. 1 Vue generale

Cl. Inv. Lambart 84 29 570 X.



FIG. 1 Elevation anterieure Sud Cl. Inv. Dagorn 78 29 469 X.



29 ESQUIBIEN Le Creac'h MAISON FIG.1. BIS. Elévation antérieure Sud Cl. Inv. Artur 89 29 233 X.



29 ESQUIBIEN Creac'h (Le) MAISON

FIG.2 Porte Sud

Cl. Inv. Dagorn 78 29 470 X.

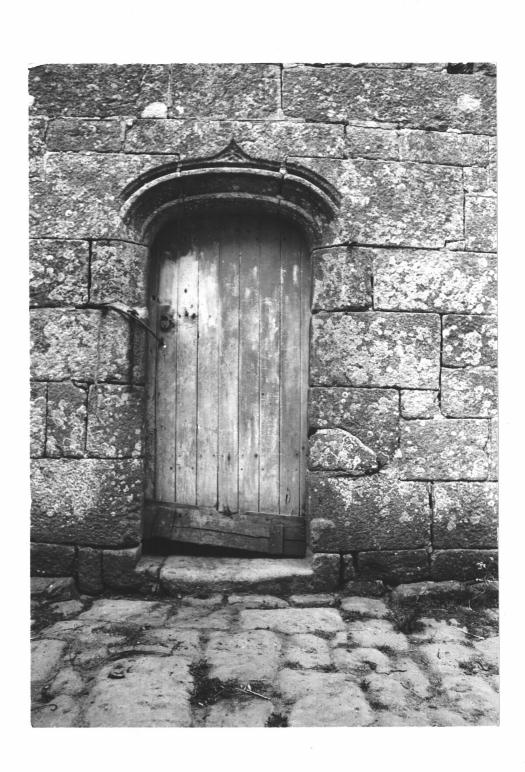


FIG. 3 Elevation Sud, Fenetre Est Cl. Inv. Dagorn 78 29 473 X.



FIG.4 Elevation Sud, souche de cheminee Est Cl.Inv.Dagorn 78 29 472 X.

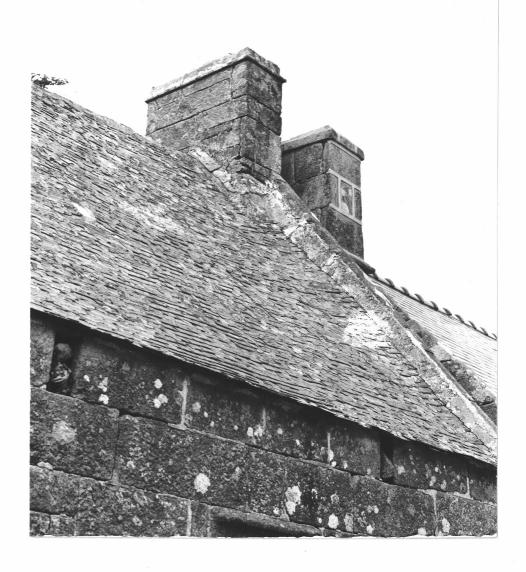


FIG.5 Interieur : couloir axial Cl. Inv. Dagorn 78 29 474 X.

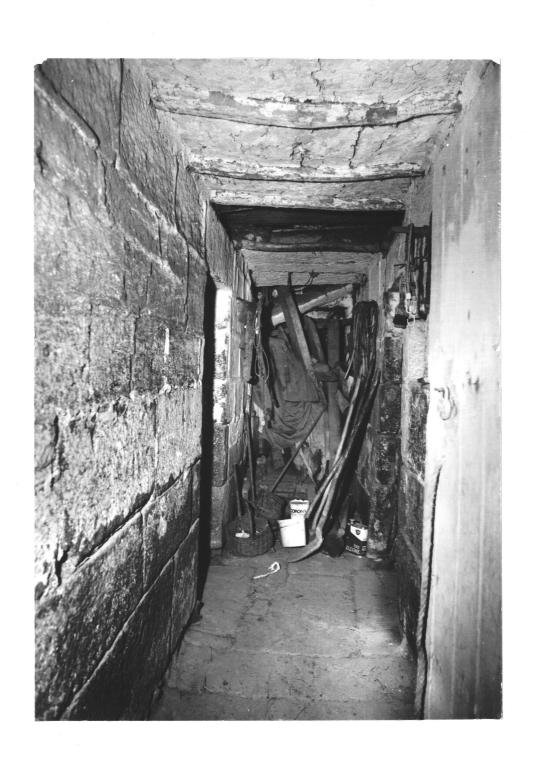


FIG.6 Couloir axial, partie Nord du plafond Cl.Inv.Dagorn 78 29 475 X.

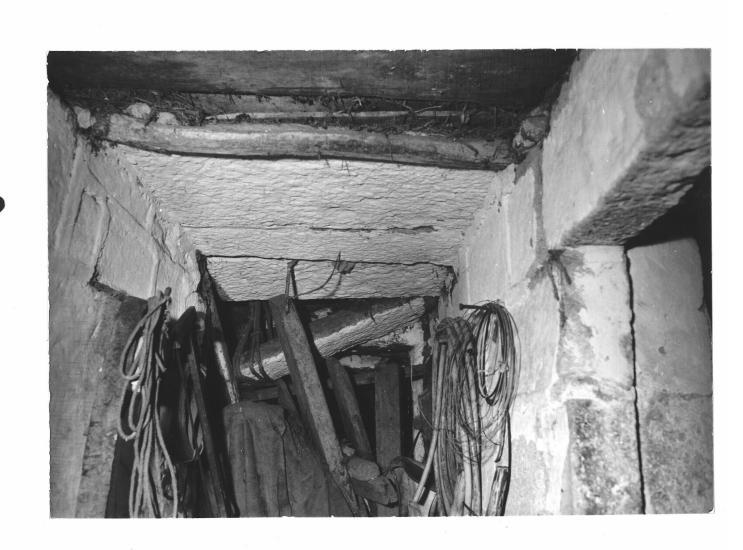


FIG. 7 Pignon Est, cheminee

Cl. Inv. Dagorn 78 29 471 X.



FIG. 8 Piece Ouest, mur Nord : Escalier Cl. Inv. Dagorn 78 29 476 X.

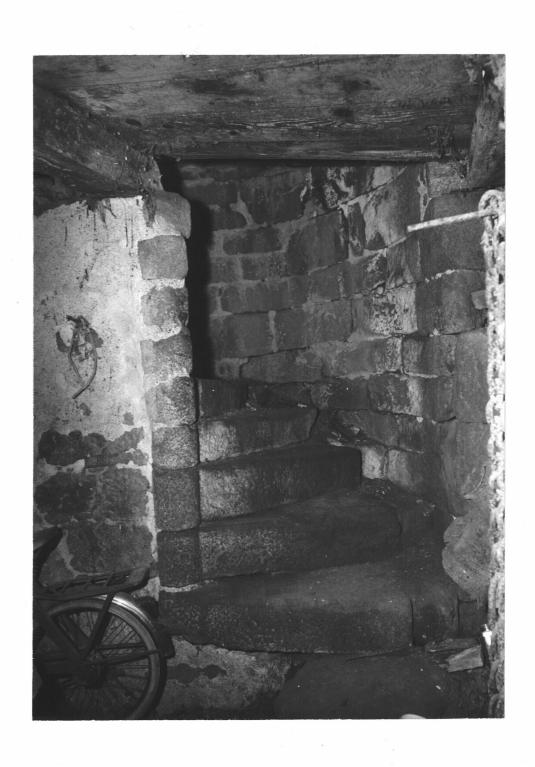


FIG.9 Puits, ecoulement interieur (angle Sud-Ouest)
Cl.Inv.Dagorn 78 29 477 X.

