

35

POLIGNE



n° departement

commune

POLIGNE IMMEDIATEMENT A L'EST DE L'EGLISE

1.005

lieu-dit

adresse

REDON

BAIN DE BRETAGNE

arrondissement

canton

edifice ou ensemble contenant

PRESBYTERE

dénomination et titre de l'oeuvre

1A0007546

Coordonnées. LAMBERT2 X = 29832

Y = 32871

Cadastré année: section: parcelle:

année: 1965 section: B2 parcelle: 203

Propriété: DE LA COMMUNE

Destination actuelle:

Protection

État de conservation:

Établi en 1967 par

SITUATION: EN VILLAGE

PARTIES CONSTITUANTES: COUR, PUIITS

MATERIAUX: 1) GROS OEUVRE: GRES, CALCAIRE, SCHISTE, MOELLON 2) COUVERTURE: ARDOISE

STRUCTURE: 1 ETAGE CARRE

ELEVATION: ELEVATION A TRAVEES

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON COUVERT

HISTORIQUE ET CONCLUSIONS: EDIFICE 17E SIECLE; REPARATION DE MACONNERIE AU MILIEU 18E SIECLE; AUTRES REPARATIONS VERS 1855 ET VERS 1894

Table des figures:

FIG.1 Porche d'entree :  
Face anterieure 71 35 29 V

FIG.2 Porche d'entree :  
Face posterieure 71 35 30 V

FIG.3 Elevation Sud, vue generale  
67 35 79 V

FIG.4 Elevation principale :  
detail de la lucarne 67 35 80 V

FIG.5 Elevation Nord :  
vue generale 71 35 31 V

## I - HISTORIQUE

- 1 - EDIFICE ANTERIEUR . / .
- 2 - CONTEXTE HISTORIQUE . / .
- 3 - CONSTRUCTION DE L'EDIFICE

Le presbytère fut construit au XVII<sup>ème</sup> siècle : "Le 5 juillet 1652 eut lieu la levée de la charpente du presbytère" (1).

Depuis cette date des réparations importantes y furent faites à plusieurs reprises :

En 1749 après le décès du recteur Pierre Michel, son héritière et l'architecte s.<sup>r</sup> François Forestier font une visite et indiquent les très nombreuses réparations à effectuer (2) : " le mur de face de la dite maison presbytérale depuis l'église jusqu'à l'encoignure du pignon oriental et méridional ... a été réparé il y a quelques années et peut subsister "mais le pignon occidental proche de l'église surplombe considérablement en dehors et est lézardé au dedans : il faut le démolir et le refaire à neuf. Le mur Sud, surtout dans sa partie orientale n'est pas à refaire. Ce texte contient également une description du portail ( Cf annexe I).

Nous ne savons pas si tous les travaux projetés furent faits mais en 1779 des réparations urgentes sont à nouveau demandées (3).

En 1861, en réponse à un questionnaire de l'archevêque sur l'état des bâtiments, le curé écrit : " le presbytère a été mis à neuf il y a 6 ans (4).

De 1894 à 1897, des travaux importants y sont faits, la charpente et la couverture sont remises à neuf (5)

---

(1) Anciens Registres Paroissiaux de Poligné, publiés par PARIS-JALLOBERT (P.) p34

(2) A.D. 35, 2 E supp. 759

(3) A.D. 35, C I200

(4) Archives de l'archevêché, Renseignements demandés par Mgr l'Archevêque en 1861.

(5) Archives de l'archevêché, Réparations faites à l'église et au presbytère de Poligné, 1850 - 1900

## II - DESCRIPTION

### 1 - Situation - Cf photos nos 1 et 2

Le presbytère de Poligné est situé à l'Est de l'église. Il ferme une cour au Nord. Un mur de clôture au Sud, ouvert par un portail couvert, prolonge le mur Sud de la sacristie jusqu'à une dépendance qui ferme la cour au Sud-Est.

Le corps de logis se prolonge à l'Ouest jusqu'à la jonction avec le bras Nord du transept, laissant le chevet de l'église entièrement visible.

Un jardin potager clos de murs s'étend au Nord jusqu'aux parcelles de terrain non bâti

### 2 - Matériaux

Murs : petit et moyen appareil irrégulier de grès armoricain

Ouvertures : utilisation irrégulière du schiste ardoisier (linteaux et appuis d'ouvertures), de tuffeau et grès ( jambages des ouvertures) de bois ( linteaux de deux fenêtres), tuffeau seul ( oculus et lucarne).

### 3 - Parti général - plan - coupe -

Le presbytère est un bâtiment de plan rectangulaire à retrait en équerre au Nord-Ouest, allongé d'Est en Ouest, aspecté au Sud, à un étage.

Un bâtiment moins élevé le prolonge à l'Ouest.

L'intérieur a été remanié de façon importante. Il n'a pu être étudié.

### 4 - Elévations extérieures

#### A - Facade principale Sud - Cf photos nos 3 et 4 -

organisée régulièrement par trois travées, -deux à deux niveaux, une à trois niveaux- d'ouvertures de grande taille - fenêtres et porte axiale -

La lucarne de la travée Est est le seul élément décoratif de la façade.

Un oculus oval vertical ouvre le troisième trumeau (Ouest-Est) au deuxième niveau.

Comme il a été précisé dans la rubrique "matériaux" les linteaux des ouvertures sont en majorité de schiste ardoisier, les deux fenêtres Ouest ayant des linteaux de bois.

Les jambages sont régulièrement ou irrégulièrement harpés.

Lucarne : à pilastres, entablement et fronton triangulaire.

- pilastres à base et chapiteau moulurés,
- entablement : architrave à bandeaux et moulure en quart de rond, frise nue à ressauts au droit des pilastres, corniche en larmier,
- rampants du fronton fortement moulurés.

B - Facade postérieure  
Cf photo n° 5

Contrairement à la façade principale, la façade postérieure n'a pas une répartition régulière de ses ouvertures; la partie Ouest, en retrait, est ouverte par une travée de deux fenêtres à linteau de bois; la partie Est, par une travée à gauche et une fenêtre isolée au deuxième niveau à l'Est.

Ces ouvertures sont situées dans le même axe que celles de la façade principale et sont de même type mais à jambages de schiste.

Entre les fenêtres du deuxième niveau, un oculus de briques a été percé récemment de même qu'une fenêtre plus petite au premier niveau.

Au premier niveau à droite : petite fenêtre rectangulaire horizontale à linteau et appui de schiste ardoisier, jambages de grès, protégée par une grille à trois barreaux et traverses à fers plats, scellée entre tableaux.

5 - Parties hautes

L'édifice est couvert d'un toit à deux versants d'ardoises, à faitage de tuile et souche de cheminée à chaque extrémité.

Le comble est éclairé par deux tabatières sur chaque versant.  
L'écoulement des eaux se fait par des chenaux de zinc.

### III - NOTE DE SYNTHÈSE

Le presbytère de Poligné est un édifice du milieu du XVII<sup>ème</sup> siècle comme en témoigne la date de 1652, date de la mise en place de la charpente.

Les remaniements postérieurs ont été nombreux d'où la difficulté de préciser quel était l'état primitif de l'édifice.

Les fenêtres Ouest des deux façades ont des linteaux de bois et semblent postérieures aux autres ouvertures, conséquence possible des réparations qui eurent lieu après 1749 ( Cf. Titre I).

L'intérêt de l'édifice réside surtout dans la lucarne de la façade principale, contemporaine de la levée de la charpente en 1652. Aucun élément ne permet de prédire si les trois travées comportaient une lucarne ou si celle que nous voyons aujourd'hui a toujours été unique.

Les nombreux travaux signalés au presbytère et à l'église montrent l'existence de possibilités financières assez importantes qui contrastent avec la médiocrité des maisons du bourg qui leur sont contemporaines. La lucarne du presbytère par le matériau utilisé et la qualité de son décor en est une preuve évidente.

IV - DOCUMENTATION1 - SOURCESA. - Manuscrites

## - Archives départementales d'Ille et Vilaine

Série C liasse I200, Eglises et presbytères : Poligné  
I777 - I779, copie de la supplique adressée au Roi par le général de la paroisse.

Série 2 E supp. liasse 759 : délibération sur les  
réparations à effectuer au presbytère de Poligné. - I749.

## - Archives de l'archevêché

Renseignements demandés par Mgr l'Archevêque de Rennes  
à son clergé.- I86I

Réparations faites à l'église et au presbytère, I850-  
I900

B. - Imprimées

Anciens registres paroissiaux de Bretagne ( Baptêmes, mariages,  
sépultures) publiés par PARIS-JALLOBERT (P.) 35 p. Rennes, Plihon et Hommay, I897


2 - TRAVAUX HISTORIQUES . / .

V - ANNEXE

## Description du portail de la cour du presbytère


" Le portail de la cour est à deux vantaux à Bourdonnier, avec pivots de fer à Bois de Bout croix de Saint-André et traverse, le tout en état de subsister ainsi que les ballastres au-dessus bâtis de charpente et couverture d'ardoise du chapiteau, les piliers Buttan sont également en état de subsister."

Archives Départementales d'Ille et Vilaine, 2 E supp. 759

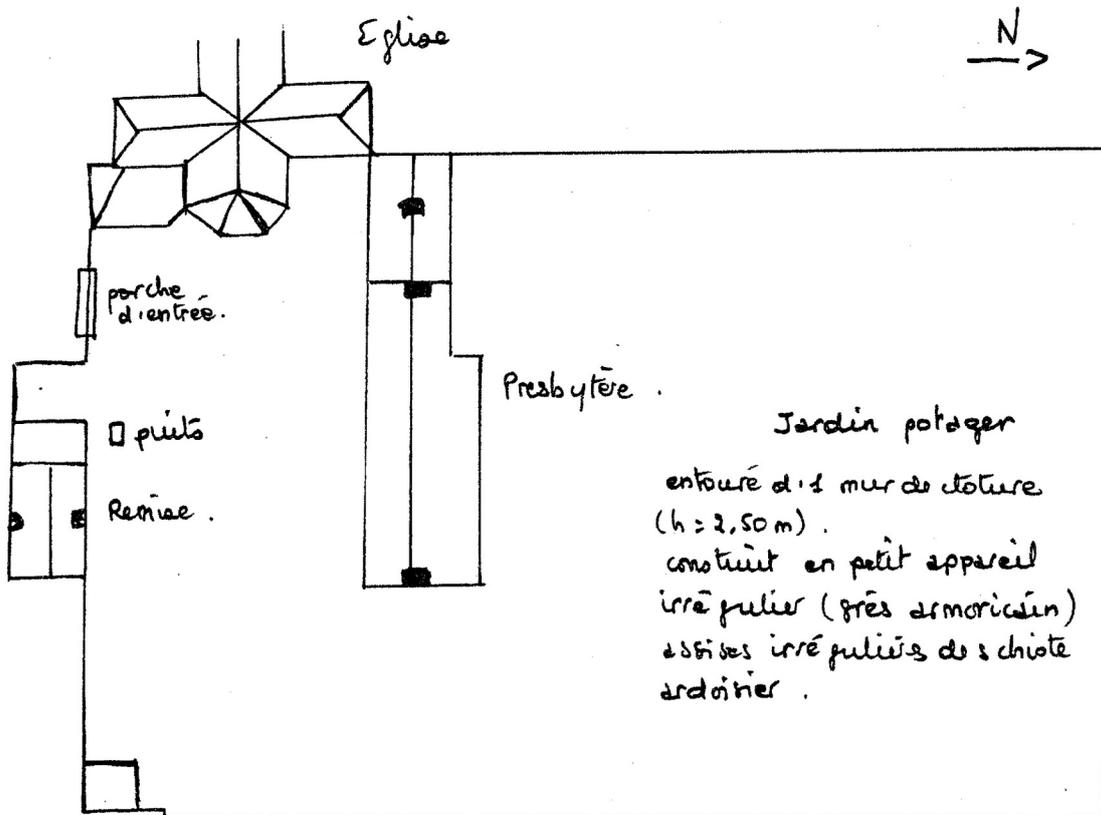Plan de situation :

Remise du presbytère

Façade sur rue : ouvertures  
 en linteau de bois, obturées.

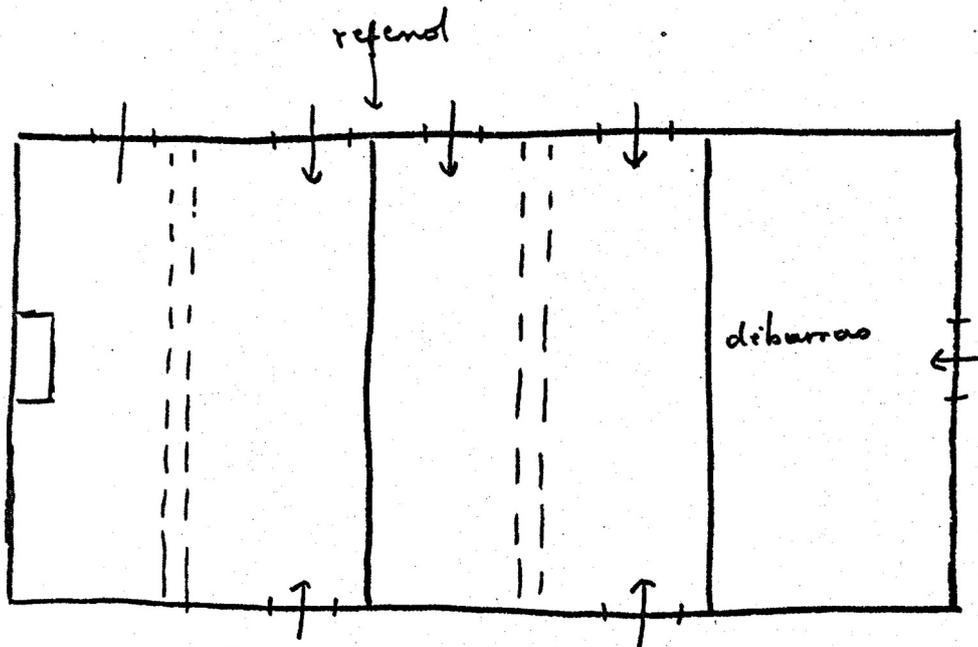

Comble à surcroît -

Sol en terre battue

Façade Sur Cour

Plafond à poutre et solives

cheminée adossée

Piedroits appareillés en grès armoricain  
 et schiste.

Linteau et sommier de bois, sans  
 consoles.

Hotte appareillée en petites pierres  
 plates de schiste noir.

Hauteur des piedroits : 1,70 m

Largeur du linteau : 1,40 m

Profondeur " " : 0,73 m

Hauteur " " : 0,48 m

35 POLIGNE Poligne  
PRESBYTERE

FIG.1 Porche d'entree :  
Face anterieure  
Cl. Dagorn 71 35 29 V



35 POLIGNE Poligne  
PRESBYTERE

FIG.2 Porche d'entree :  
Face posterieure  
Cl. Inv. Dagorn 71 35 30 V



35 POLIGNE Poligne  
PRESBYTERE

FIG.3 Elevation Sud, vue generale

Cl. Inv. Artur 67 35 79 V



35 POLIGNE Poligne  
PRESBYTERE

FIG.4 Elevation principale :  
detail de la lucarne  
Cl. Inv. Artur 67 35 80 V



35 POLIGNE Poligne  
PRESBYTERE

FIG.5 Elevation Nord :  
vue generale  
Cl. Inv. Dagorn 71 35 31 V

