Département

: 56

IA56000124

Aire d'étude

: Vannes Ouest

Commune

: Larmor Baden

Lieu-dit

: Ile Berder

Dénomination

: demeure

Vocable

: sainte Anne

Coordonnées : lambert0

XO = 0206960

XE = 0207540 YN = 2300100

YS = 2299140

Cadastre: 1809 G2 807 à 811, 1852 G6 1114, 1113, 1966 AD 1 à 23

propriété privée

à signaler : chapelle

Dossier de inventaire topographique établi en 1991, 1996 par Toscer Catherine, Douard Christel

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1991

HISTORIQUE

Ferme existant sur le cadastre du début du 19e siècle, datant peut_ être du 18e siècle (elle est mentionnée sur le rôle du vingtième en 1750). Construction entre 1809 et 1852 de bâtiments agricoles en alignement du logis vers l'est, terminés par un fournil.lle achetée en 1879 par le comte Dillon.Bâtiments d'exploitation ostréicole construits vers 1880 de même qu'un batiment à usage d'atelier de menuiserie La ferme existante est détruite à l'exception des bâtiments agricoles datant du début du 19e siècle pour la construction du grand logis principal vers 1880. En 1885, à l'occasion du mariage du fils du propriétaire, construction de la chapelle au nord de l'île (les vitraux portent la date de 1887). Vers 1885, construction des communs au sud : le manège qui en occupe la partie sud est daté 1886 : quelques remplois de la ferme ancienne ont pu y être réutilisés. Quai construit sur la côte est en 1885. Le logis tour belvédère est édifiée après 1889 et avant 1900.. L'île est cédée probablement vers 1900 à la duchesse d'Uzès. En 1927, elle est acquise par une communauté religieuse!: dans le grand logis, la salle à manger de l'étage devient chapelle, l'atelier de peinture à échauguettes et la terrasse situés sur l'aile est sont supprimés et remplacés par un comble habitable. Construction vers 1930 d'une aile joignant l'aile ouest du logis à la tour belvédère. En 1935 (date portée), édification d'une croix monumentale au sud de l'île avec inscription O.M.I. (oblats de Marie immaculée).

DESCRIPTION

SITUATION: isolé

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : chapelle, parc, jardin, communs, fournil, écurie, manège, garage, atelier, logement,

belvédère, serre, croix monumentale, puits, exploitation ostréicole, quai

MATERIAUX

Gros oeuvre : granite, moellon, pierre de taille, enduit, enduit partiel, bossage, brique, béton

Couverture: ardoise, zinc

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : en rez de chaussée, comble à surcroît, 1 étage carré, 2 étages carrés, 3 étages

carrés, 5 étages carrés, étage de comble, 1 vaisseau

Couvrement : lambris de couvrement

ELEVATIONS: élévation ordonnancée, élévation à travées

Département

: 56 Larmor Baden

Lieu-dit

: Ile Berder

Dénomination

: demeure

COUVERTURE : toit à longs pans, noue, croupe, toit à longs pans brisés, toit conique, terrasse, verrière, toit à longs pans, pignon couvert, toit à longs pans, pignon découvert

DISTRIBUTION: escalier dans oeuvre, escalier tournant à retours avec jour, en charpente

DECOR

Technique: sculpture

Representation: armoiries, animal fantastique, crochet, christ en croix

deux fois sujet : armes du comte Dillon et de sa femme de Stuckle, support : élévation ouest de la chapelle, et manège, sujet : animal fabuleux, support : chapelle, culots supportant les pinâcles et gargouille, sujet : crochets, support : chapelle, pinâcles, sujet : christ en croix, support : croix monumentale

COMMENTAIRE DESCRIPTIF: Logis principal en moellon de granite à plan en équerre, couvert en ardoise, Corps principal avec avant_corps médian et un avant_corps à l'extrémité sud_ouest, à 2 étages carrés, élévation ordonnancée, couvert en ardoise d'un toit à longs pans à croupes, et noue pour les avant_coprs, escalier dans oeuvre tournant à retours avec jour dans l'avant_corps. Aile en retour à l'ouest à avant corps médian, à 1 étage carré et étage de comble, élévation ordonnancée, à toit à longs pans brisés à croupe et noue pour l'avant_corps médian, tourelle postérieure en hors oeuvre à toit conique. Batiment dépendance à l'est, en alignement du corps principal, en moellon, en rez_de_chaussée, couvert en ardoise. Logis tour belvédère enduit, ouvertures en brique, à trois étages carrés, à élévation à travées, à toit à longs pans brisés à croupes, terrasson en zinc. Tour en hors œuvre au sud ouest de plan hexagonal, à cinq étages carrés, toit terrasse crénelé. Communs en moellon de granite, couvert en ardoise logement principal à 1 étage carré à élévation ordonnancée, avant corps en retour au sud couvert d'un toit à croupe avec noue. Manège accolé au sud en rez de chaussée à toit à longs pans à pignon couvert. Au nord, accolé au logement, hangar (?) à 2 étages carrés, à toit terrasse crénelé, puis corps de dépendance avec logement, en équerre et toit à longs pans à croupes et noue. Au nord de l'île, chapelle à élévation ouest en pierre de taille, autres élévations à bossage, couvert en ardoise d'un toit à longs pans à pignon découvert. Choeur sur crypte formant avant_corps dans le prolongement de la nef couvert d'un toit à croupe. Vaisseau unique et lambris de couvrement. Exploitation ostréicole au nord, ouest de l'île formée de deux batiments rectangulaires, logis_dépendance et dépendance isolée, en moellon, enduit pour le logis, en rez_de_chaussée, couvert en ardoise d'un toit à longs pans à pignon couvert. Serre en brique et verre. Croix monumentale avec soubassement hexagonal en granite sur chaos rocheux, socle et croix en béton. Christ en bas relief.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Plan de situation de l'île, partie sud. Extrait cadastral 1966, section AD, échelle 1/2000e.		
Pl	П	Plan de situation de l'île, partie médiane (logis). Extrait cadastral 1966, section AD, échelle 1/2000e.		
Pl.	III	Plan de situation de l'île, partie nord (chapelle). Extrait cadastral 1966, section AD, échelle 1/2000e.		
Doc.	1	Plan cadastral 1809, section G2.	93 56 00152 X	
Doc.	2	Plan cadastral 1852, section G6.	93 56 00283 X	
Doc.	3	L'Ile de Berder. Dessin d'après une photographie de M. Buffier, L'Illustration, 31 août 1889. (Doc. A.D. Morbihan).	93 56 00196 X	
Doc.	4	L'Ile de Berder. Vue générale, vers 1900? Carte postale ancienne. Coll. David, Vannes. (Doc. A.D. Morbihan).	93 56 00074 X	
Doc.	5	Logis principal, vue du début XXe siècle. Carte postale ancienne. (Doc. A.D. Morbihan).	93 56 00076 X	
Fig.	1	Logis principal. Vue générale nord.	92 56 00628 X	
Fig.	2	Logis principal. Élévation est.	92 56 00627 X	
Fig.	3	Logis principal. Vue sud-ouest.	92 56 00622 X	
Fig.	4	Logis principal. Escalier	92 56 00623 X	
Fig.	5	Logis principal. Hall, mosaïque.	92 56 00624 X	
Fig.	6	Logis principal. Hall, mosaïque.	92 56 00626 X	
Fig.	6bis.	Logis principal. Hall, mosaïque.	92 56 00625 X**	
Fig.	7	2ème logis. Vue générale nord.	92 56 00980 X	

TABLE DES ILLUSTRATIONS (suite)


Fig.	7bis.	2ème logis. Vue générale nord.	92 56 00981 X**
Fig.	8	2ème logis. Élévation sud.	92 56 00982 X
Fig.	9	2ème logis. Couronnement de la tour.	92 56 00983 X
Fig.	10	Communs avec logement. Élévation est.	92 56 00620 X
Fig.	11	Manège. Porte ouest.	92 56 00621 X
Fig.	12	Chapelle. Vue sud-est.	92 56 00979 X
Fig.	13	Chapelle. Élévation sud, pinâcle nord.	92 56 00971 X
Fig.	14	Chapelle. Élévation sud, porte : détail sculpté.	92 56 00972 X
Fig.	15	Chapelle. Élévation sud, pignon : blason.	92 56 00974 X
Fig.	16	Chapelle. Élévation sud, blason.	92 56 00973 X
Fig.	17	Chapelle. Élévation sud, blason.	92 56 00978 X
Fig.	18	Chapelle. Élévation nord. Vue générale.	92 56 00977 X
Fig.	19	Chapelle. Élévation est. Détail sculpté à la base de la fenêtre.	92 56 00975 X
Fig.	20	Chapelle. Élévation est, gargouille.	92 56 00976 X
Fig.	21	Chapelle. Élévation est, angle nord-est : détail sculpté.	92 56 00970 X
Fig.	22	Chapelle. Vue intérieure prise du sud.	92 56 00612 X
Fig.	23	Chapelle. Vue intérieure prise du nord.	92 56 00613 X
Fig.	24	Chapelle. Lambris, mur est.	92 56 00617 X
Fig.	25	Chapelle. Charpente: entraits et poinçons.	92 56 00615 X
Fig.	26	Chapelle. Charpente: engoulant.	92 56 00618 X

TABLE DES ILLUSTRATIONS (suite)


Fig.	27	Maison de gardien et dépendance. Angle nord-ouest de l'île.	92 56 00721 X
Fig.	28	Est de l'île. Mur de clôture et affûts.	92 56 00630 X
Fig.	28bis.	Est de l'île. Mur de clôture et affûts.	92 56 00632 X**
Fig.	29	Affût en forme de tour. Vue générale.	92 56 00629 X
Fig.	29bis.	Affût en forme de tour. Vue générale.	92 56 00631 X**

^{**} Tirages non microfichés.


Pl. I. Plan de situation.de l'île, partie sud. Extrait cadastral 1966, section AD, échelle 1/2000e.

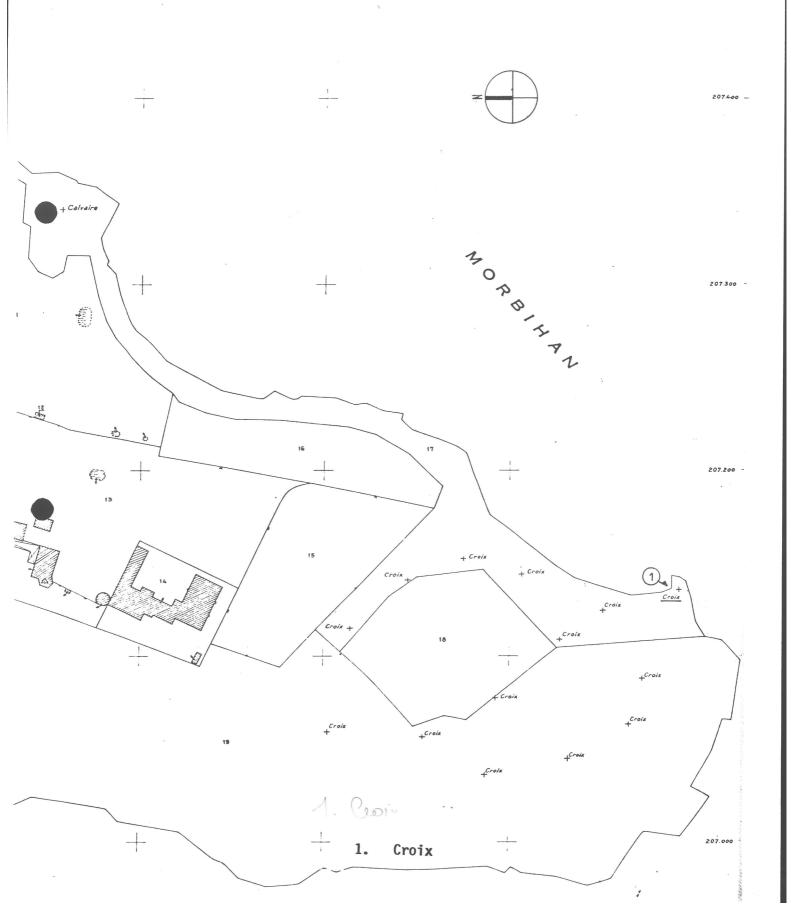

56 LARMOR-BADEN, Ile de Berder DEMEURE

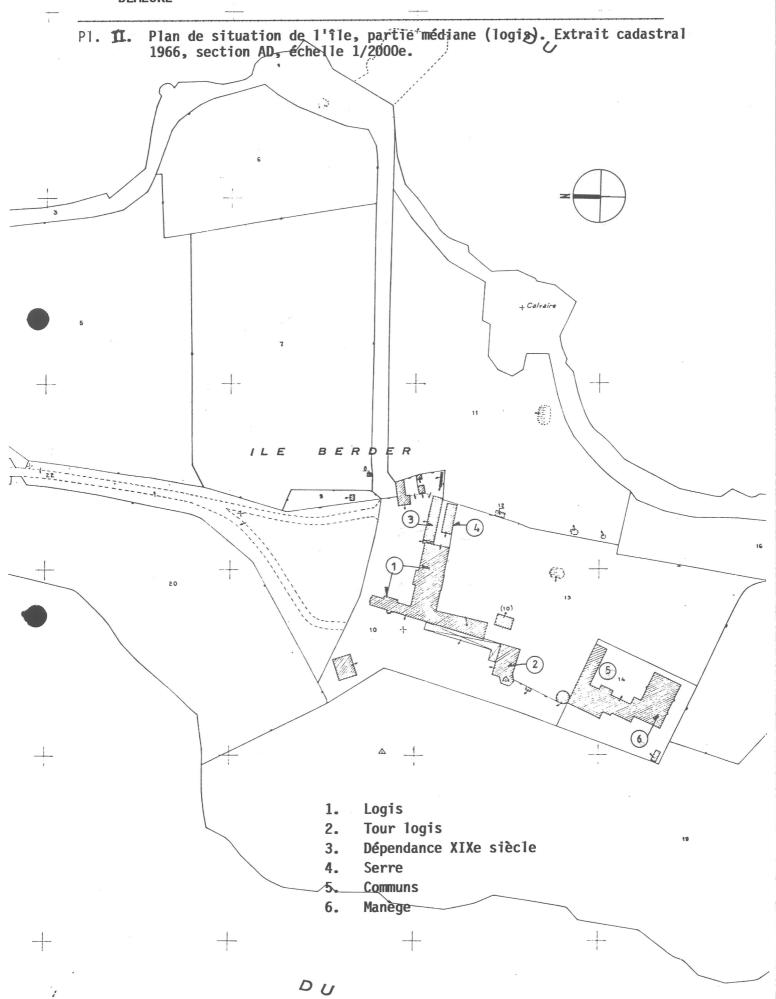


Pl. III. Plan de situation de l'île, partie nord (chapelle). Extrait cadastral 1966, section AD, échelle 1/2000e.

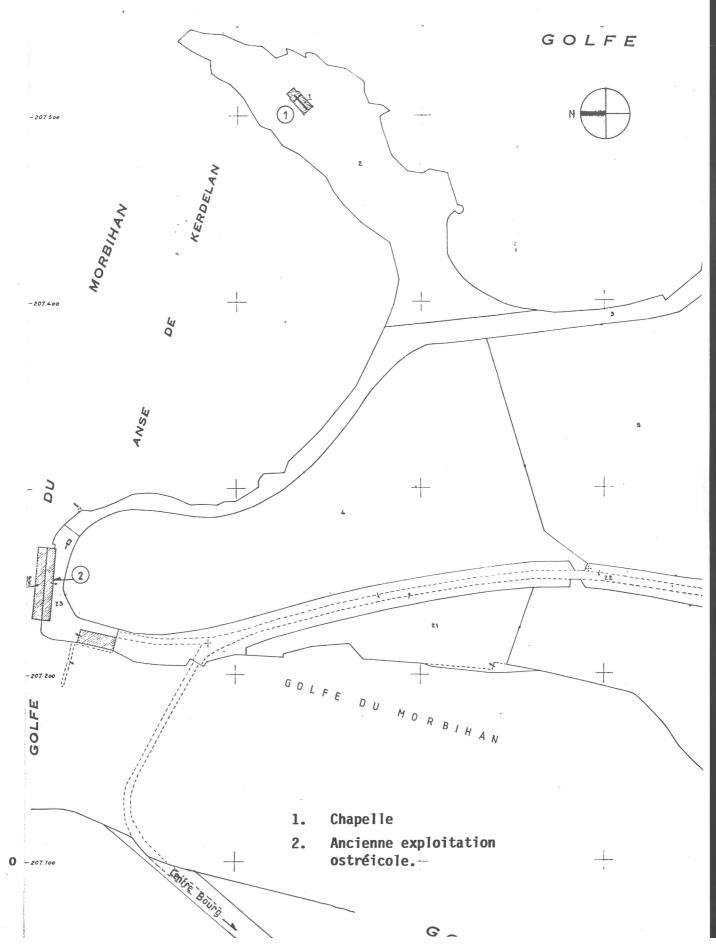


Doc.1 Plan cadastral 1809, section G2

Cl.Inv.Artur/Lambart 93 56 00152 X

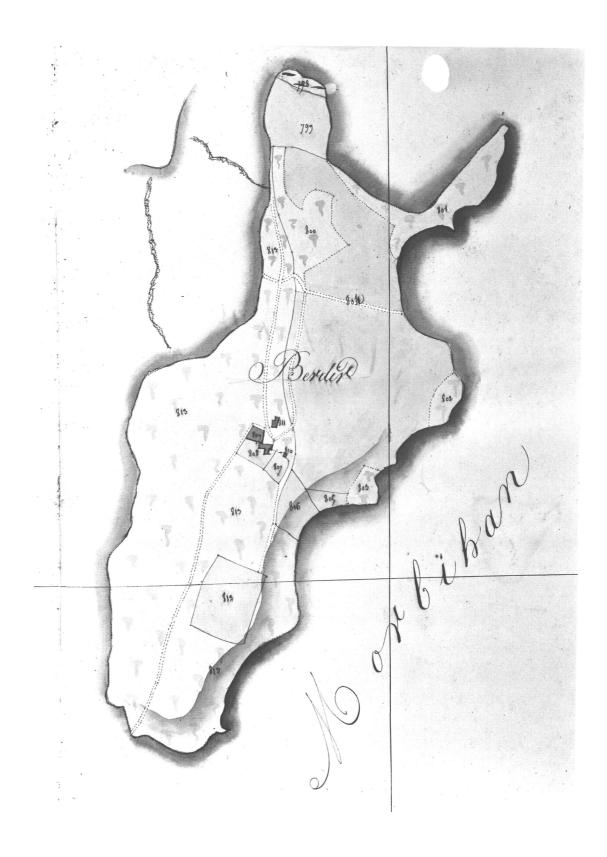

Doc.2 Plan cadastral 1852, section G6

Cl.Inv.Artur/Lambart 93 56 00283 X

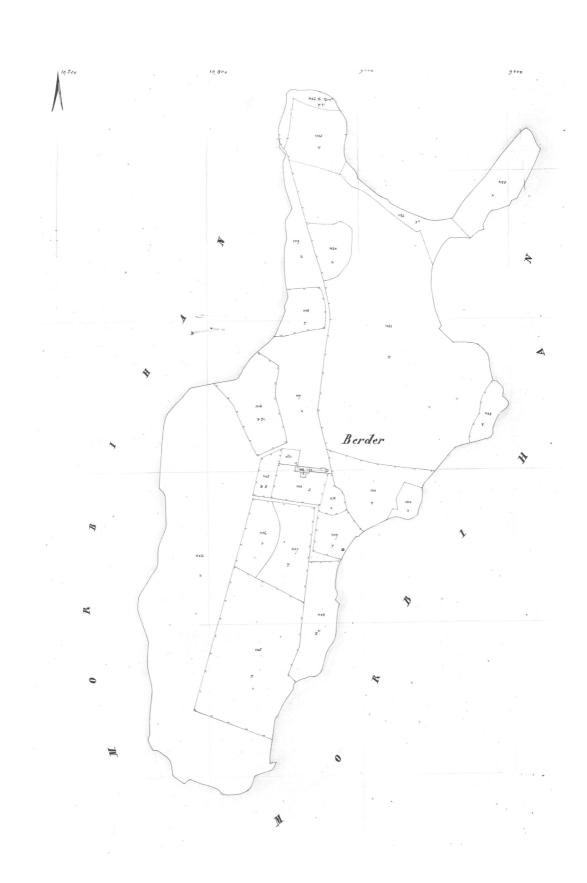

56


Doc.3 L'He de Berder. Dessin d'après une photographie de M. Buffier, l'Illustration, 31 août 1889. (Doc.A.D. Morbihan)

Cl.Inv.Artur/Lambart 93 56 00196 X

168 - N° 2427.

L'ILLUSTRATION

31 AOUT 1889.

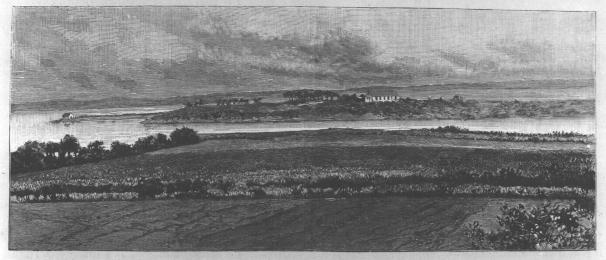

L'île de Berder, propriété du comte Dillon, dans le Morbihan. — D'après une photographie de M. Buffler,

Doc.4 L'Ile de Berder. Vue générale, vers 1900 ? Carte postale ancienne, Coll.David, Vannes (Doc.A.D.Morbihan)

Cl.Inv.Artur/Lambart 93 56 00074 X

188 Environs de Vannes. - Golfe du Morbihan (Mer intérieure sans rivale). - L'île de Berder



Doc.5 Logis principal, vue du début XXe siècle. Carte postale ancienne. (Doc.A.D. Morbihan)

Cl.Inv.Artur/Lambart 93 56 00076 X

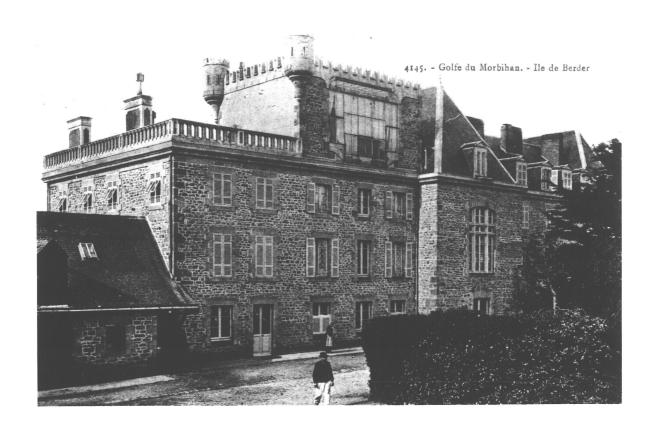


Fig.1

Logis principal. Vue générale nord

Cl.Inv.Artur/Lambart 92 56 00628 X



Fig.2 Logis principal. Elévation est Cl.Inv.Artur/Lambart 92 56 00627 X



Fig.3 Logis principal. Vue sud-ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart 92 56 00622 X



Fig.4 Logis principal. Escalier

Cl.Inv.Artur/Lambart 92 56 00623 X



Fig.5 Logis principal. Hall, mosaïque

Cl.Inv.Artur/Lambart 92 56 00624 X

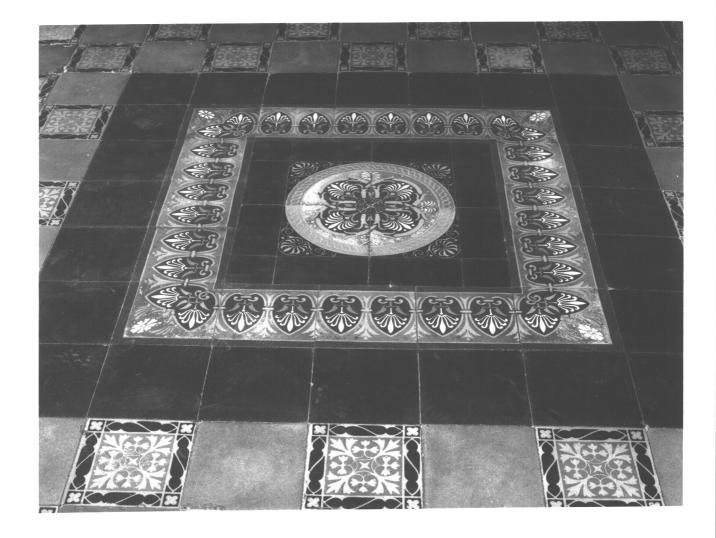


Fig.6

Logis principal. Hall, mosaïque


Cl.Inv.Artur/Lambart 92 56 00626 X





Fig.6b Logis principal. Hall, mosaïque

Cl.Inv.Artur/Lambart 92 56 00625 X

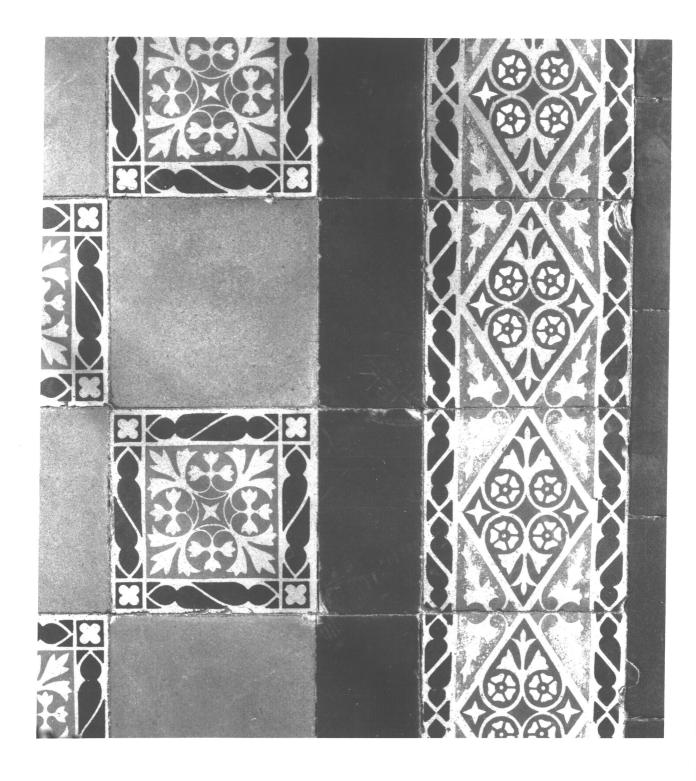

Deuxième logis. Vue générale nord

Cl.Inv.Artur/Lambart 92 56 00980 X


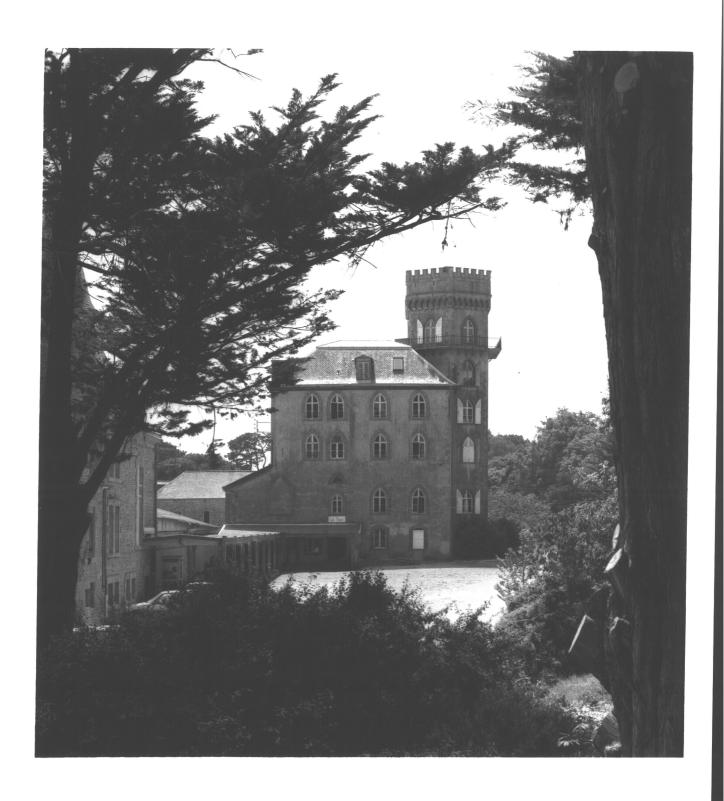


Fig.7b Deuxième logis. Vue générale nord

Cl.Inv.Artur/Lambart 92 56 00981 X

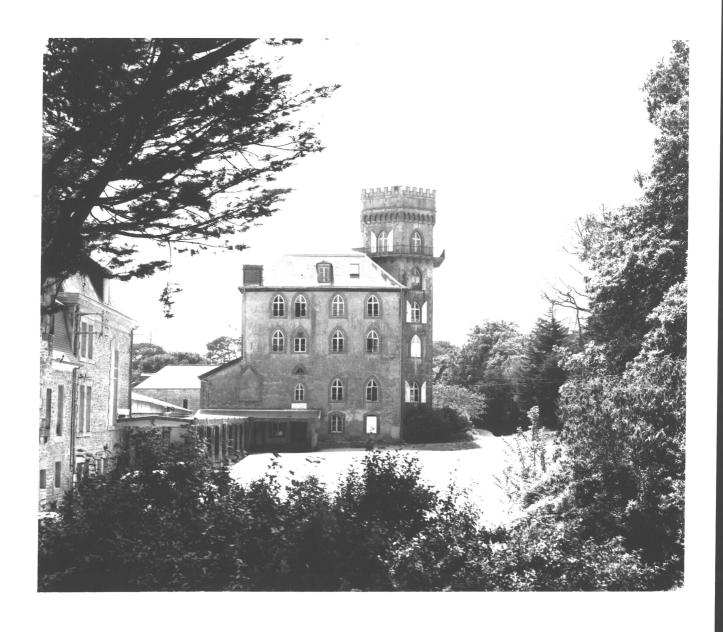

Deuxième logis. Elévation sud

Cl.Inv.Artur/Lambart 92 56 00982 X



Fig.9 Deuxième logis. Couronnement de la tour

Cl.Inv.Artur/Lambart 92 56 00983 X

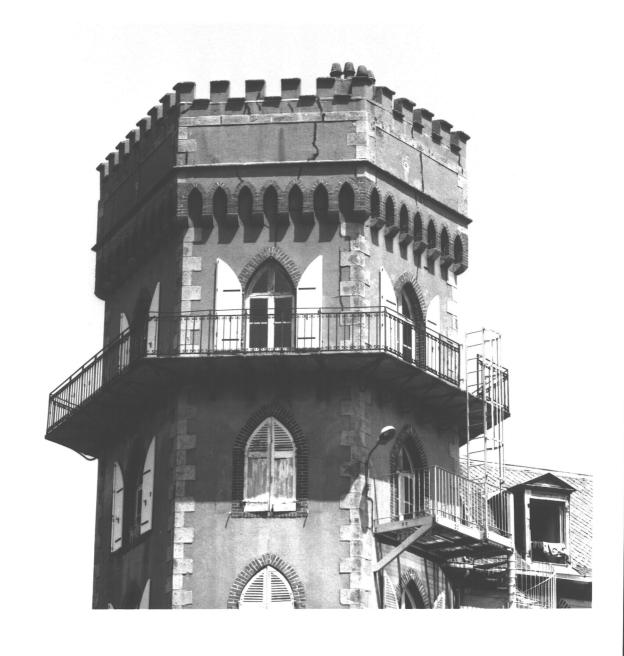




Fig.10 Communs avec logement. Elévation est

Cl.Inv.Artur/Lambart 92 56 00620 X



Fig.11 Manège. Porte ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart 92 56 00621 X

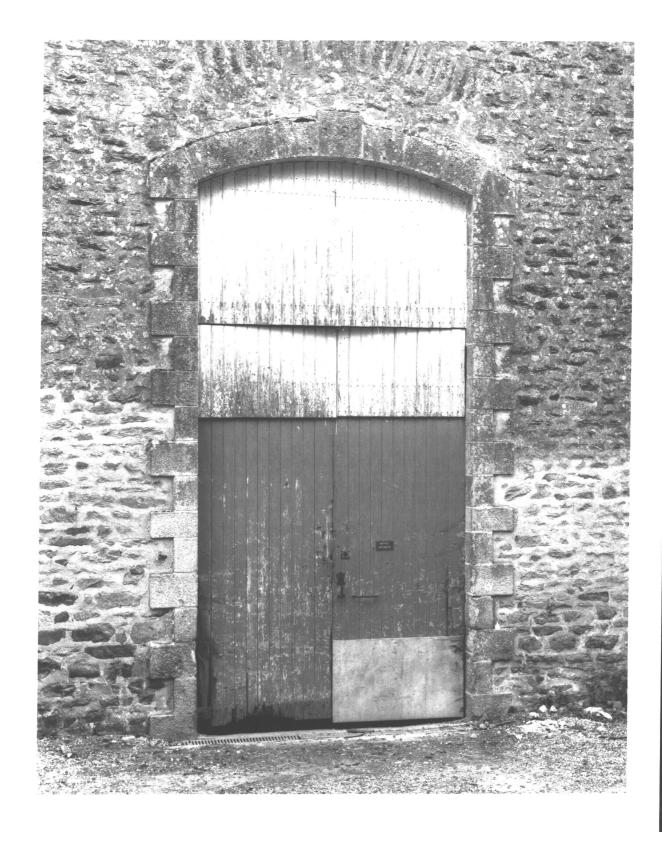


Fig.12 Chapelle. Vue sud-est

Cl.Inv.Artur/Lambart 92 56 00979 X


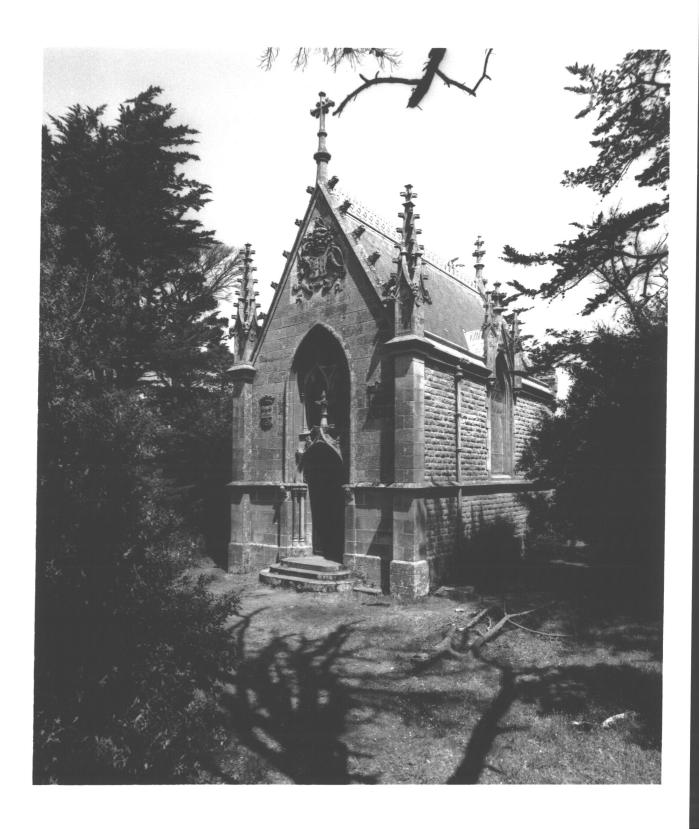


Fig.13 Chapelle. Elévation sud, pinâcle nord

Cl.Inv.Artur/Lambart 92 56 00971 X

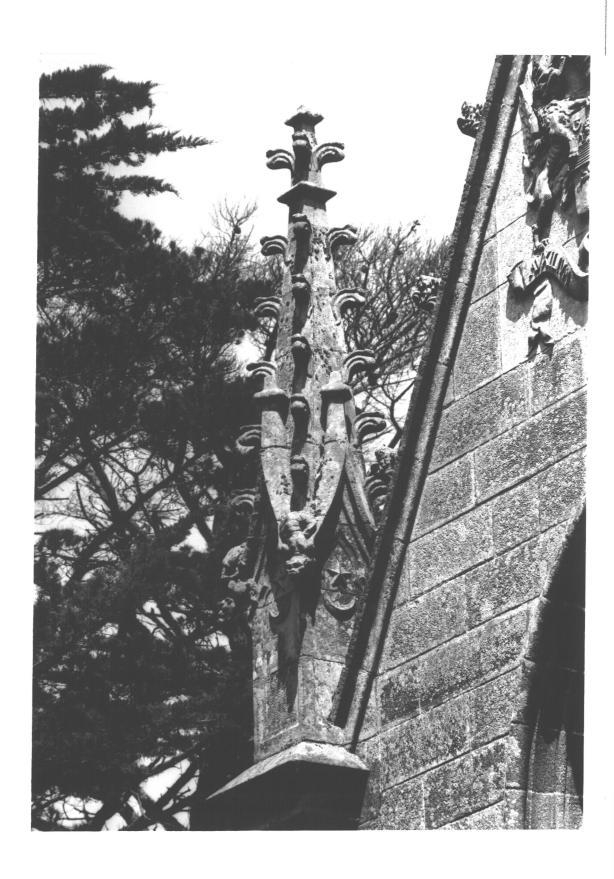

Chapelle. Elévation sud, porte : détail sculpté Fig.14

Cl.Inv.Artur/Lambart 92 56 00972 X



Fig.15 Chapelle. Elévation sud, pignon : blason

Cl.Inv.Artur/Lambart 92 56 00974 X

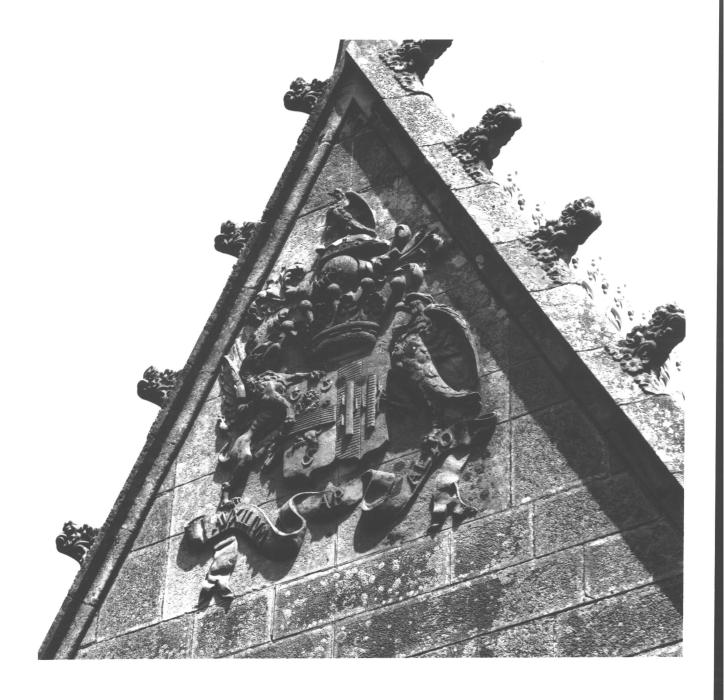



Fig.16 Chapelle. Elévation sud, blason

Cl.Inv.Artur/Lambart 92 56 00973 X



Fig.17 Chapelle. Elévation sud, blason

Cl.Inv.Artur/Lambart 92 56 00978 X

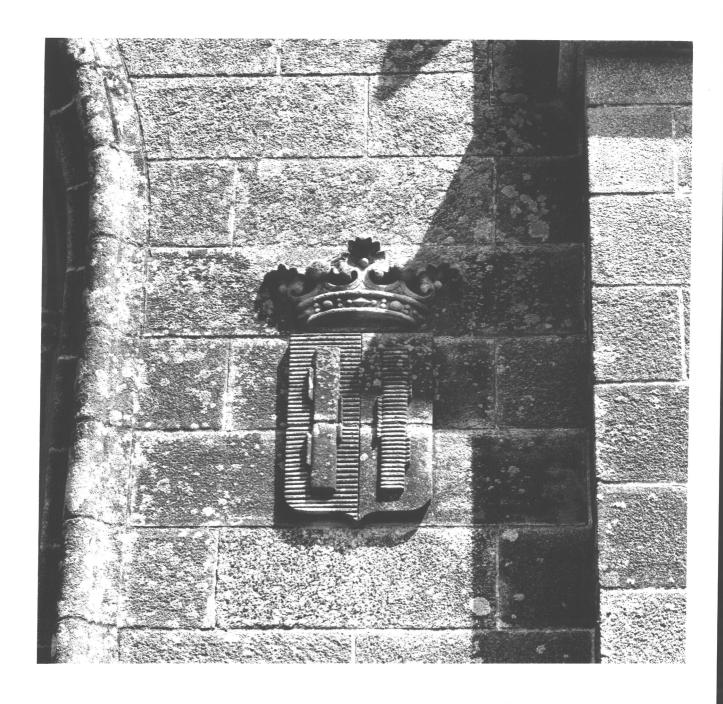

Chapelle. Elévation nord, vue générale Fig.18

Cl.Inv.Artur/Lambart 92 56 00977 X



Chapelle. Elévation est. Détail sculpté à la base de la fenêtre Fig.19

Cl.Inv.Artur/Lambart 92 56 00975 X



DEWIEURE

Fig.20 Chapelle. Elévation est, gargouille

Cl.Inv.Artur/Lambart 92 56 00976 X



Chapelle. Elévation est, angle nord-est : détail sculpté Fig.21

Cl.Inv.Artur/Lambart 92 56 00970 X



56

Cl.Inv.Artur/Lambart 92 56 00612 X



Chapelle. Vue intérieure prise du nord Fig.23

Cl.Inv.Artur/Lambart 92 56 00613 X



Fig.24 Chapelle. Lambris, mur est

Cl.Inv.Artur/Lambart 92 56 00617 X


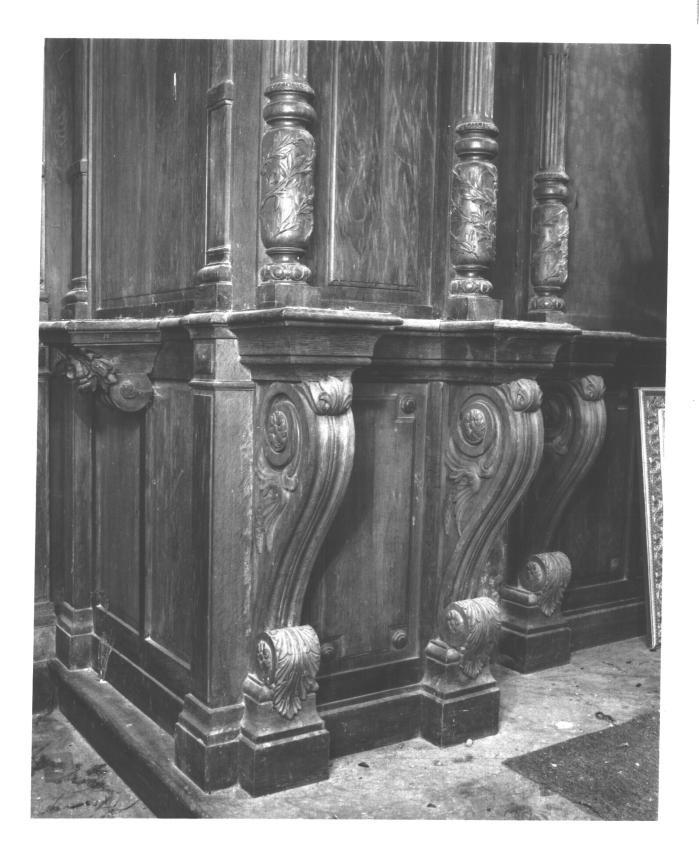


Fig.25 Chapelle. Charpente: entraits et poinçons

Cl.Inv.Artur/Lambart 92 56 00615 X

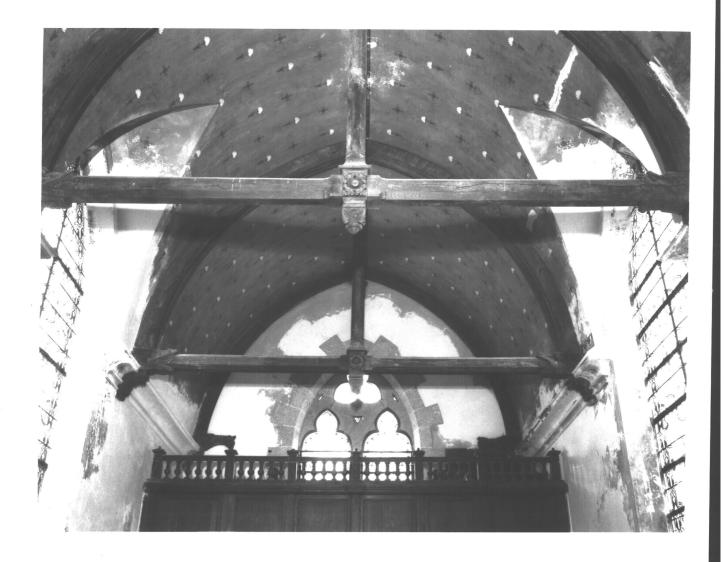

56

Fig.26 Chapelle. Charpente: engoulant

Cl.Inv.Artur/Lambart 92 56 00618 X

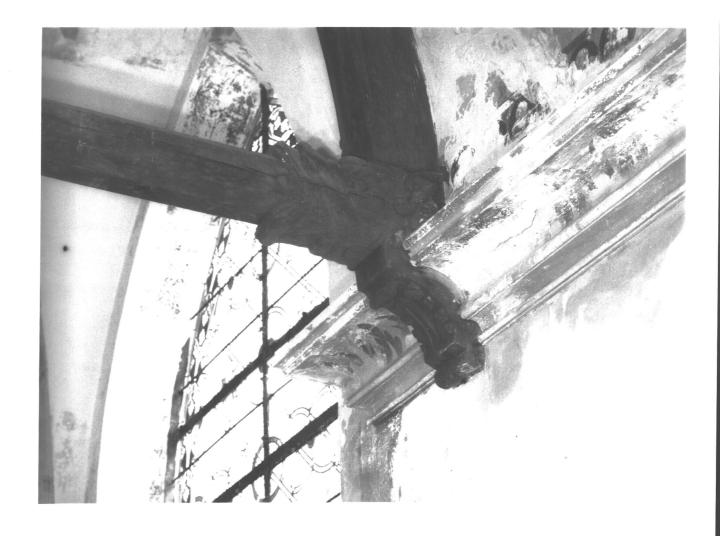


Fig.27 Maison de gardien et dépendance. Angle nord-ouest de l'île

Cl.Inv.Artur/Lambart 92 56 00721 X



Est de l'île. Mur de clôture et affûts Fig.28

Cl.Inv.Artur/Lambart 92 56 00630 X



Fig.28b Est de l'île. Mur de clôture et affûts

Cl.Inv.Artur/Lambart 92 56 00632 X





Fig.29b Affût en forme de tour. Vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart 92 56 00631 X

